

メーカーからの不具合通知資料(2)

7.2kV 400A/600A 8/12.5kA C型真空遮断器全機種

形式：C-6 □-□□□

↑形式 頭表示「C」で表すもの全機種

対象製造年月：昭和55年10月以降昭和58年6月以前
(1980年～1983年)

対 策

透明保護カバーの取り外し及び真空バルブ収納絶縁枠の清掃

⑤富士電機製 LBS

高濃度塩素及び高湿度が重畳した場合に絶縁抵抗値が10～数百MΩに低下する。

対象機種

昭和55年1月～昭和57年10月製造の下記型式

LBS-6/100 LBS-6/100f

LB-6/200 LB-6/200f

対 策

- (1) きれいな水でよく絞った布で伝達レバー及びプルバーの周辺を拭き、その後乾いた布で乾拭きする。
- (2) 伝達レバー及びプルバーを交換する。

⑥オムロン製高圧地絡継電器

H12.11

継電器内部のロータリースイッチが絶縁劣化し不必要動作する恐れがある。

対象型式

AGF-1-R2 AGF-1-F4

AGF-2-R2 AGF-2-F4

※プラグインタイプは対象外

対象製造年

1989.1～1999.6 まで

対 策

継電器本体を取替える。(オムロンより交換用代品の提供あり)

⑦川村電器製キュービクルの扉

H13.6

扉のハンドル内部の回転ストッパーが破損し正規回転以上回転して扉固定用ロット棒がサオガイドからはずれる。

対象品

ハンドル開で、ロット棒の出代25mm以下の扉

対象製造年

1986.10～1991.10

対 策

樹脂製ガイドアタッチメントをサオガイドの上部に取り付ける。
(川村電器よりアタッチメントの提供あり)

⑧三菱漏電遮断器

テストボタンで動作の緩慢なもの及び動作しないものがある。
(内部ラッチ部のグリスが原因)

1. 名板の形名を確認する。

NV-30SA NV50-SA MN-50SA NV100-CA

NV-100G NV125-G NV125-GA

この形名の製品を調査する。

2. 製造年月を確認する。

2-1 取替える製品

□8210～□8307→全数取替えが必要

数字は西暦下2桁と月です。なお、□印は、A～Z 記号を表します。

2-2 念のため点検する製品

□7903～□8209→念のため点検する。

数字は西暦下2桁と月です。なお、□印は、A～Z 記号を表します。

⑨日東工業製単三中性線欠相保護付サーキットブレーカ回収

H14.1

不具合部品が混入し通常使用で不要動作する恐れ有り。

対象品

単三中性線欠相保護付サーキットブレーカのうち

50AF～400AF

NK58N, NK68N, NK108N, NE58N, NE68N, NE108N

NE158N, NE228N, NE258N, NE408N

対象品製造年

1998.1.1～1999.7.11 まで

末尾に「C」が付いているものは対策済み