

御中

三菱電機株式会社
製造者:東洋電機株式会社
フィルド品質保証課長 常峰孝司

屋外用高圧交流気中負荷開閉器(E-PAS)の軸銷点検結果について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

先日の点検に際しましては、ご多忙の中ご協力を頂きまして有難うございます。

点検結果を、下記のとおり報告しますので、ご査収の程、よろしくお願いいたします。

敬具

記

1. 設置場所名

様

2. 点検対象機器

点 検 日	2013 年 4 月 20 日
形 名	PAS-E2XSL30
製造番号	4CSAMX064
製造年月	2003 年 12 月

3. 点検方法

目視点検及び、写真撮影

4. 点検結果

(1) 外観目視点検

開閉器に、変形・破損の異常は認められませんでした(写真 1 参照)。

(2) 指針軸部

指針軸摺動部に、錆が認められました(写真 2 参照)。

(3) ハンドル軸部

ハンドル軸に、錆が見られますが、ハンドル軸摺動部に、錆は認められませんでした(写真 3 参照)。

5. 機器交換のお願い

点検の結果、指針軸摺動部に錆が認められました(写真 2 参照)。軸摺動部の錆はこのまま放置いたしますと、開閉器の開閉動作に影響を及ぼす事が考えられます。

大変お手数をおかけいたしますが、開閉器の交換をさせて頂きたく、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

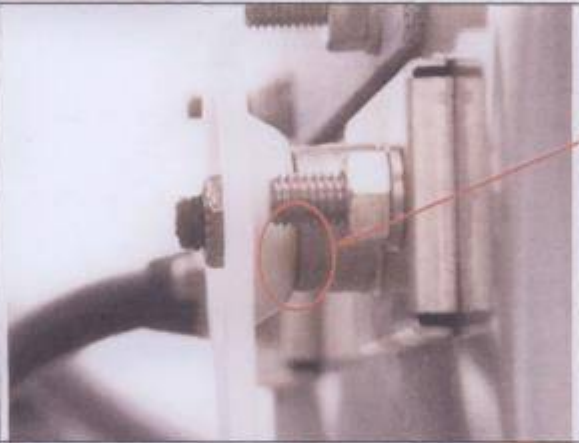
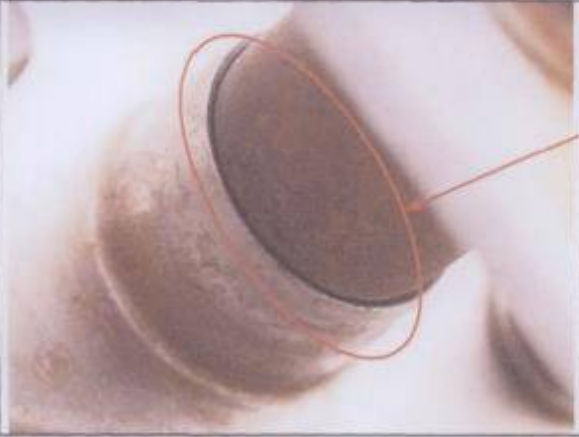
6. 機器交換について

(1) 交換工事費用につきましては、当社にて負担させていただきます。

(2) 代品の開閉器は、当社にて準備させていただきます。

(3) 交換工事は停電が必要です。お客様のご都合のよい日程にて実施させていただきます。

7. 写真

	写真1 外観 ・変形・破損の異常は認められませんでした。
	写真2 指針軸部 ・指針軸撓動部に、錆が認められました。
	写真3 ハンドル軸部 ・ハンドル軸に、錆が見られますが、ハンドル軸撓動部に、錆は認められませんでした。

以上